

力值显示控制仪 WPB6F 双 5 位显示系列

使用说明书

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需要时参考。

安全须知

警告



- ◆ 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危險。
- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
- ◆ 请勿触摸电源端子等高压部位。否则有触电的危險。
- ◆ 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

注意

- ◆ 请不要使用在原子能设备以及生命相关的医疗器械等设备上。
- ◆ 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。
- ◆ 本产品的安装形式为盘式安装，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- ◆ 为了防止仪表损坏和防止机器故障，请在与仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确实地拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- ◆ 请务必在切断电源后再进行清洁。
- ◆ 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。
- ◆ 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分。
- ◆ 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

使用之前

- ◆ 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。
- ◆ 本说明书如有变动，恕不通知，随时更新，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 安 装

警告



为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 安装的注意事项

(1) 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：

- 环境温度： -30~60℃，避免阳光直射
- 环境湿度： 35~85%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m³ dry air at 101.3kPa）
- 设置环境条件： 室内使用，高度 <2000m

(2) 请避免安装在以下场所：


- 因温度变化剧烈，有可能结露的场所
- 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
- 直接振动或者有可能冲击本产品的场所
- 尘埃、盐分、金属粉末多的场所
- 杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所
- 空调或暖气的气流直接吹到的场所
- 阳光直接照射的场所
- 由于热辐射等有可能产生热积累的场所

(3) 进行安装的场合，请考虑以下几点：

- 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。
- 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有 50mm 以上的空间。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。
- 周围温度为 50℃ 以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 为了提高耐噪声性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。

1.2 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

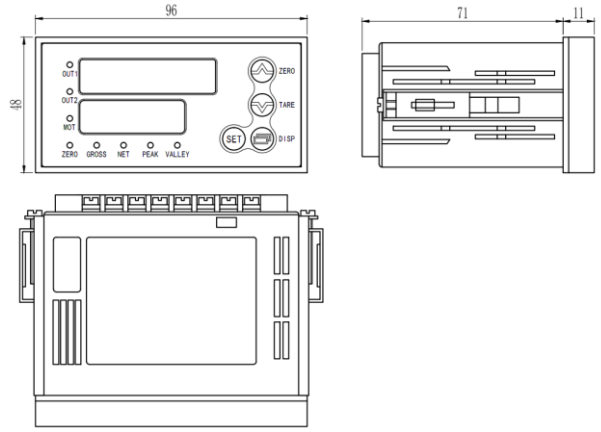

1.3 安装方式

安装到盘面

1. 在盘面开安装孔。
2. 将本仪表从盘面前面插入。
3. 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）



◆ 密集安装时请考虑盘面强度。

2. 配 线

警告




◆ 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。


2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤波器。
 - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
 - 请务必将噪声滤波器安装在接地的盘面上等，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
 - 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
 - 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝
- 请使用符合电源规格的电源。
- 请避免在测量电路中混入干扰
 - 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
 - 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。


2.2 端子构成

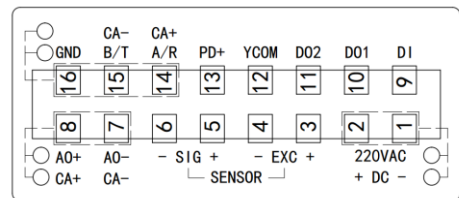

开关量输入接线图：

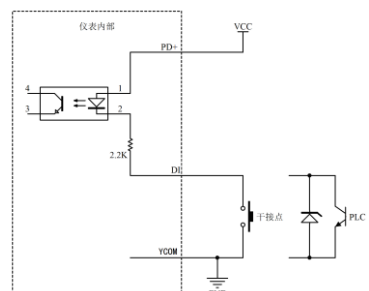

开关量输出接线图：

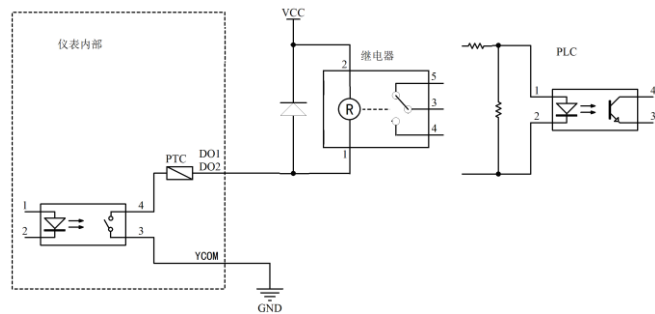

- 注 1: A/R、B/T、GND——通讯端子，AO+、AO-——变送输出端子。
 注 2: PD+、YCOM 为开入的供电电压+、-（供电范围 9~32V），需外部提供。
 注 3: DI、YCOM——开入端子，在 PD+、YCOM 已提供供电的情况下，短接可实现开入有效。
 注 4: DO1、DO2、YCOM 为开出端子，可配接开关量输入为共阴或共阳极的 PLC，其中 YCOM 为公共端，用户可根据需求配接外部设备输入的正或负端。
 注 5: CA+、CA-——智能模块接口。
 注 6: 变送、通讯、智能模块功能只能三选二，所以选配功能的端子示意图，请以仪表型号和机身上的端子图为准。

2.3 传感器的连接


- ◆ 本仪表需配接电阻应变桥式传感器。其接线方式为：四线制接法。
 具体接线方法如上节的端子图中“传感器”部分所示

端口	激励+	激励-	信号+	信号-
接线	EXC+	EXC-	SIG+	SIG-

- ★ 对于多传感器并联的应用，要采取措施使各传感器接入仪表时的灵敏度（mV/V）一致。


3. 基本操作

■ 面板及按键说明

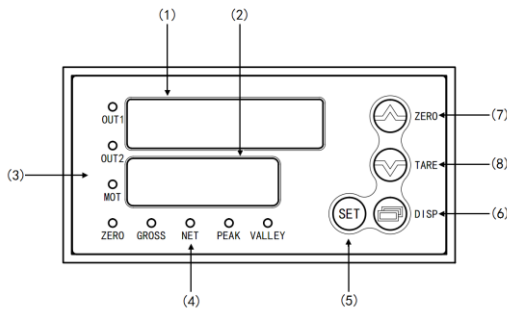

序号	名称	说明
1	第一显示窗	在测量状态下，显示测量值 在设置状态下，显示参数数值
2	第二显示窗	在测量状态下，显示 $dS2$ 参数设置的显示内容（如报警、峰值值等） 在设置状态下，显示参数符号
3	比较输出及变动指示灯	OUT1 OUT2 比较输出点的状态指示 MOT 亮时表示值在变动中 ZERO 亮时表示总值为零
4	状态指示灯	GROSS 当前显示值状态指示灯，在测量状态下，按 [DISP] 键切换显示： 显示总值：GROSS 灯亮 显示净值：NET 灯亮 显示峰值：PEAK 灯亮 显示谷值：VALLEY 灯亮 显示峰-谷值：PEAK 和 VALLEY 灯亮 显示峰值过程量：GROSS 和 PEAK 灯亮 显示谷值过程量：GROSS 和 VALLEY 灯亮
5	SET 键	在测量状态下，按住 2 秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时：按住 2 秒以上不松开进入下一组参数 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：存入修改好的参数值
6	DISP 键	在测量状态下，切换显示（详见上面状态指示灯的描述） 在测量状态下，长按 2 秒以上清除峰值及过程量 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数值时：移动修改位
7	上键	在测量状态下，清零、清除峰值及过程量 在设置状态下，显示参数符号时：切换到上一个参数 修改参数值时：增加参数的数值
8	下键	在测量状态下，去皮 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：减小参数的数值

4. 参数设置方法

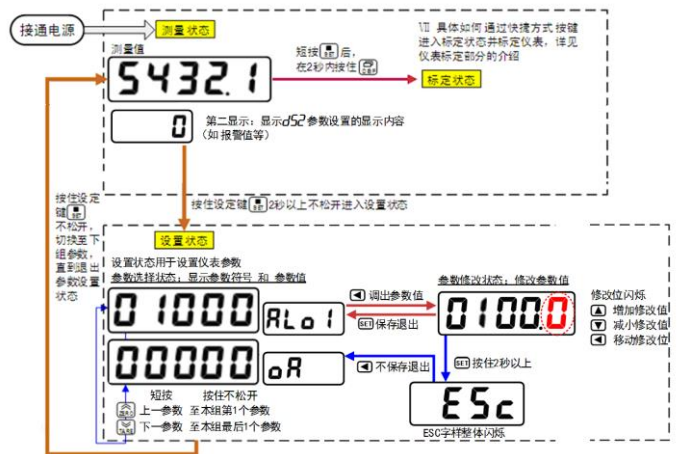

■ 通用按键操作

- 按住 **[SET]** 键 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号和数值。
- 按上键或下键可以向前/向后切换至需要修改的参数。
按住上键或下键不松开，可以向前/向后切换至本组第 1 个或最后 1 个参数。
- 按 **[DISP]** 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位。
- 按 **[DISP]** 键移动修改位，上键增加值、下键减小值。
- 按 **[SET]** 键保存修改好的参数，并转到下一参数。
（若需要不保存退出，可以按住 **[SET]** 键不松开直到仪表显示 **ESC** 后松开，按 **[DISP]** 键不保存退出，显示回到参数选择状态，显示下一个参数符号）。
- 通过按住 **[SET]** 键不松开，可以顺序进入每个参数组，仪表显示对应组第 1 个参数的符号。
- 退出设置状态：在显示参数符号时，按住 **[SET]** 键不松开，直到退出参数的设置状态，长按 **[DISP]** 键也可以直接退出参数的设置状态。

■ 参数分组与密码检查

- 仪表的参数被分为若干组，本仪表参数分列表详见说明书下一小节。
- 密码检查：第 2 组及以后的参数受密码保护，未设置密码时不能进入。
第 1 组参数是否允许修改可以通过设置 **oR1** 参数（在第 2 组）选择。
该参数设为 on 时，第 1 组参数允许修改；
设为 off 时，第 1 组参数虽然可以进入查看，但不允许修改。
- 密码设置方法：通过前面所述的【通用按键操作】，按键进入密码参数 **oR**（第 1 组最后 1 个参数）。
正确的密码为 1111（可进入参数组 2~6），密码 2027（可进入参数组 7）。
密码设置正确后，才可以看到和设置被密码保护的参数。
- 进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

5. 参数一览

第 1 组参数：比较输出设定值					
本组参数是否允许修改可以通过设置 oR1 参数（在第 2 组）选择。 该参数设为 on 时，允许修改；设为 off 时，不允许修改。					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
RLo1~2	ALo1~2	比较方式选择	02H, 08H	0~11	-HH-
out1~2	oUt1~2	比较值	03H, 09H	-19999~99999	1000/ 2000
HYA1~2	HYA1~2	比较灵敏度	04H, 0AH	0~99999	0
dLY1~2	dLY1~2	比较延时	05H, 0BH	0~60（秒）	0
AV1~2	AV1~2	偏差比较值	06H, 0CH	-19999~99999	0
ALS1~2	ALS1~2	比较数据来源选择	07H, 0DH	0~7	Gross
inv1	inv1	报警 1 输出反向选择	28H	0: oFF / 1: on	oFF
inv2	inv2	报警 2 输出反向选择	29H	0: oFF / 1: on	oFF
99oR	99oA	密码	01H	0~9999	0

第 2 组参数： 显示参数			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
00	dS2	dS2	第二窗口显示内容选择	32H	0~10	OUT1
01	ind	ind	小数点位置	33H	0~4	00000
02	trd	trd	零点跟踪范围	34H	-200~200（分度）	0
03	Zor	Zor	清零范围	35H	-0.99~0.99	0.99
04	FLt	FLt	数字滤波时间常数	36H	1~20	1
05	not	not	变动检测阈值	37H	0~200（分度）	0
06	Arm	Arm	滑动平均滤波系数	38H	1~20	1
07	not	mot	测量修正判断门限	39H	-19999~99999	0
08	mov	mov	测量修正正值	3AH	-19999~99999	0
09	At	At	显示更新速率	3BH	10、20	10
10	SPS	SPS	测量速率选择	3CH	15 / 120 / 240 / 480 / 960 / 1920 (次/秒)	15
12	mAt	mAt	峰值阈值	3EH	-19999~99999	-1999

						9
13	<i>mAb</i>	mAb	峰值回差	3FH	-19999~99999	0
14	<i>mint</i>	mint	谷值阈值	40H	-19999~99999	99999
15	<i>minb</i>	minb	谷值回差	41H	-19999~99999	0
16	<i>di0</i>	di0	开关量输入功能选择	42H	0~10	Zero
17	<i>oA1</i>	oA1	比较输出密码选择	43H	0: oFF / 1: on	on
18	<i>Poc</i>	Poc	上电清零功能选择	101H	0: oFF / 1: on / 2: DELAY	oFF
20	<i>trS</i>	trS	零点跟踪时间	103H	0.0~10.0	00.0

第3组参数： 变送输出参数（需选配对应硬件）			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
30	<i>AoS</i>	AoS	变送输出数据源选择	44H	0~7	Gross
31	<i>Aot</i>	Aot	变送输出类型选择	45H	0~5	Pn-v
32	<i>AtH</i>	AtH	变送输出上限	46H	-19999~99999	10000
33	<i>AtL</i>	AtL	变送输出下限	47H	-19999~99999	0

第4组参数： 通讯参数（需选配对应硬件）			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
40	<i>Add</i>	Add	仪表通讯地址	48H	1~255	1
41	<i>bAu</i>	bAu	通讯速率选择	49H	0~6	9.6K
42	<i>oES</i>	oES	校验方式选择（仅 Modbus）	4AH	0~2	N
43	<i>ctd</i>	ctd	报警输出控制权选择	4BH	0: oFF / 1: on	oFF
44	<i>ctA</i>	ctA	变送输出控制权选择	4CH	0: oFF / 1: on	oFF
45	<i>Pro</i>	Pro	通讯协议选择	4DH	0: tcASC/1: Mod	Mod
46	<i>Act</i>	Act	主动发送选择（仅 tc-ASC）	4EH	0~8	NONE
47	<i>Sto</i>	Sto	停止位选择（仅 tc-Modbus）	100H	1~2	1
48	<i>dLY</i>	DLY	仪表向主机发送应答前的延迟，单位为 us	105H	-2~127	-1

第5组参数： 折线修正参数（N为折线段数）			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
50	<i>FnU</i>	FnU	折线修正段数选择	4FH	0~10	0
51+(N-1) × 2	<i>F1 F 10</i>	F1~F10	第1~10点测量值	50H+(N-1) × 2	-19999~99999	1~10
52+(N-1) × 2	<i>S1 S 10</i>	S1~S10	第1~10点标准值	51H+(N-1) × 2	-19999~99999	1~10
71	<i>Fmv</i>	Fmv	折线物理量选择	80H	0: oFF / 1: on	oFF

第6组参数： 标定参数			受密码 1111 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
80	<i>cAn</i>	cAm	标定方式选择	64H	0: norm / 1: tEmP / 2: Auto	norm
81	<i>cAt</i>	cAt	标定时间	65H	1~120（分钟）	20
82	<i>mvv</i>	mvv	传感器灵敏度（仅无砝码标定）	66H	0.1000~5.0000（mV / V）	2.0000
83	<i>cA0</i>	cA0	零点标定时的零点 mV 值	67H	以实时测量值为准	
84	<i>cAF</i>	cAF	增益标定时的增益 mV 值（仅砝码标定）	68H		
85	<i>cAP</i>	cAP	增益标定对应的重量显示值	69H	1~99999	10000
86	<i>inA</i>	inA	零点修正值（仅无砝码标定）	6AH	-19999~99999	0
87	<i>Fi</i>	Fi	满度修正值（仅无砝码标定）	6BH	-1.9999~9.9999	1.0000
88	<i>Fd</i>	Fd	显示分度	6CH	1,2,5,10,20,50	1
89	<i>Fr</i>	Fr	仪表最大量程	6DH	1~99999	15000
	<i>Lock</i>	Lock	锁定标定系数选择	6EH	0: oFF / 1: on	oFF
	<i>rAnG2</i>	rAnG2	输入量程范围是否减半	6FH	0: oFF / 1: on	oFF

第7组参数： 用户参数			受密码 2027 保护，未设置密码时不能进入			
序号	参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	默认值
	<i>burn</i>	burn	传感器断线阈值	1FEEH	FrEE、1500Ω、1400Ω、1300Ω、1200Ω、1100Ω、1000Ω、900Ω、800Ω、700Ω、600Ω、500Ω、400Ω、300Ω、NONE	FrEE
	<i>burnc</i>	burnc	查看当前连接传感器阻抗对应的电流检测阈值	1FEFH	只可查看，不可修改	
90	<i>SAv</i>	SAv	用户备份参数	1FF1H	0: oFF / 1: on	oFF
91	<i>LoA</i>	LoA	恢复用户备份参数	1FF2H	0: oFF / 1: on	oFF
92	<i>dEF</i>	dEF	恢复出厂参数	1FF3H	0: oFF / 1: on	oFF
93	<i>VER</i>	VER	仪表版本	1FF5H		
94	<i>AcP</i>	AcP	在智能模块上读取或存入自动标定参数	1FF6H	0: nonE / 1: c-SAui / 2: c-LoA	nonE
95	<i>tEd</i>	tEd	选择智能模块通讯模式	1FF7H	0: oFF / 1: on	on

★：仪表显示为 5 位 LED，左起前 2 位显示参数序号，右边 3 位显示参数符号。

6. 标定校准

用户初次使用本仪表时，或者测量系统中的任一部分有所变化以及当前设备的标定参数不能满足用

户的使用要求时，都应该对本仪表进行标定。

标定参数在第 6 组参数中设置。（标定可以针对标定参数中的任一或多个参数进行修改）

6.1 进入标定参数组

可参照【**错误!未找到引用源。**】的方法操作仪表进入标定参数组（第 6 组参数）。

还可以按照下述方法通过快捷键快速进入标定参数组。

通过快捷键快速进入标定参数组

- 按一下 **[SET]** 键后松开。
- 在 2 秒内按住 **[DISP]** 键不松开，直到仪表显示 0000。
- 输入密码 1111 后，按 **[SET]** 键，仪表显示 *cAn*，进入到标定参数组（即第 6 组参数）。

6.2 标定参数说明

以下参数为标定参数组内的各个标定参数的说明。

具体参数列表（参数符号、上下限、地址等），请参照【5. 参数一览】的说明。

◆ *cAn*（cAm）—— 标定方式选择

0: *norm*（norm）：有砝码标定 1: *tEmP*（tEmP）：无砝码标定 2: *Auto*（Auto）：自动标定

◆ *cAt*（cAt）—— 标定时间（单位：分钟）

超过此时间，则仪表自动回到测量状态。（整个第 6 组参数均受此参数控制）

◆ *mvv*（mvv）—— 传感器灵敏度（单位：mV / V）

仅用于无砝码标定，出厂默认值为 2.0000 mV / V

◆ *cA0*（cA0）—— 零点标定时的零点 mV 值

◆ *cAF*（cAF）—— 增益标定时的增益 mV 值

仅用于有砝码标定，在完成有砝码标定后，仪表测量到该 mV 值时对应显示 *cAP*（cAP）的值

◆ *cAP*（cAP）—— 增益标定对应的重量显示值

该值需小于仪表最大量程 *Fr*（Fr）的设定值，建议标定重量在最大量程 *Fr*（Fr）的 80%左右最佳

◆ *Fd*（Fd）—— 显示分度

◆ *Fr*（Fr）—— 仪表最大量程

◆ 由于无砝码标定可能存在偏差，因此在无砝码标定时，可通过 *inA*（inA）、*Fi*（Fi）两个参数

进行手动修正（有砝码标定无此参数）。

◆ *inA*（inA）—— 零点修正值，出厂设置一般为 0

◆ *Fi*（Fi）—— 满度修正值，出厂设置一般为 1.0000

显示值 =（修正前的测量值 × 满度修正值）- 零点修正值

◆ *Lock*（Lock）—— 锁定标定系数选择，出厂设置为 OFF

设置为 ON 时，锁定标定参数，即 cA0、cAF 的数值仅可查看但不能自动标定

◆ *rAnG2*（rAnG2）—— 输入量程范围是否减半，适用于灵敏度较小的传感器。

6.3 标定流程

■ 6.3.1 标定方式和标定过程

标定方式分为有砝码标定、无砝码标定、自动标定。

有砝码标定：使用砝码标定增益。

无砝码标定：不标定增益，而是通过输入传感器灵敏度推算增益。

自动标定：在上电时仪表通过智能传感器自动标定，也可通过参数 AcP 标定。

◆ 当现场不方便加载砝码进行系统标定时，可以使用无砝码标定。当更换了传感器或仪表，或者称重系统机构有变化时，请重新标定。

通过快捷键快速进入标定参数组

- 在标定前，先进入显示参数组，将小数点位置和单位选择参数设为所需值。（目的是后续设置 CAP 参数和最大量程 Fr 参数时，显示值的小数点位置正常）
- 首先按照前面的描述通过快捷键操作进入到标定参数组中，仪表显示本组首个参数“标定参数选择”的参数符号 *cAn*（cAm）。
- 按键操作进入该参数，选择需要使用的标定方式：有砝码标定或无砝码标定。选择对应的选项后，按 **[SET]** 键保存参数。
- 然后设置显示分度和最大量程：
短按 **[SET]** 键几次直至仪表显示参数 *Fd*（Fd）“显示分度”。按键操作进入该参数，选择所需显示的最小分度 1（或 2、5、10、20、50）后，按 **[SET]** 键保存参数。
保存上一个参数后，仪表显示下一个参数“仪表最大量程”的参数符号 *Fr*（Fr）。按 **[DISP]** 键操作进入该参数，将该值修改为所连接传感器的最大称重量程，按 **[SET]** 键保存参数。
（★ 注意：由于仪表的显示分辨率为 1/100000，因此仪表最大量程 Fr ≤ 显示分度 Fd × 100000）
仪表显示回到标定参数组的首个参数 *cAn*（cAm）。
注 1：若仪表满量程显示范围不超过 *Fr*，则无需执行流程 5. 中的 *Fr* 参数设置；
注 2：本仪表参数 *Fd* 出厂默认为 1，若无特殊要求，则无需执行流程 4. 中的 *Fd* 参数设置
不同的标定方式，下一个参数也不同。
以下针对有砝码标定或无砝码标定分别详述标定流程：
举例说明：传感器量程 0~10000kg，传感器灵敏度 2.00010 mV / V

有砝码标定

（续上面的流程 5）

- 首先标定零点：
保存上一个参数后，仪表显示下一个参数 *cA0*（cA0）“零点标定时的零点 mV 值”，按 **[DISP]** 键操作进入该参数，仪表显示当前实时测量的 mV 值（不断刷新）。
- 清空秤台，待显示稳定后，按 **[SET]** 键保存零点 mV 值。
（显示不稳定时，MOT 指示灯会点亮；稳定后，指示灯熄灭）
- 然后标定增益：
按 **[DISP]** 键操作进入参数 *cAF*（cAF）中，仪表显示当前实时测量的 mV 值（不断刷新）。往秤台上加上 8000kg 的砝码（接近最大量程 *Fr*（Fr）的 80%），待显示稳定后，按 **[SET]** 键保存增益 mV 值。
- 然后设置增益对应的重量显示值：
保存上一个参数后，仪表显示参数符号 *cAP*（cAP）“增益标定对应的重量显示值”。按 **[DISP]** 键操作进入该参数，将该值修改为刚才增益标定时的砝码重量。按 **[SET]** 键保存参数。

无砝码标定

（续上面的流程 5）

- 首先输入传感器灵敏度：
保存上一个参数后，仪表显示参数 *mvv*（mvv）“传感器灵敏度”。按 **[DISP]** 键操作进入该参

- 数，将该值修改为传感器标示的灵敏度 2.0001 mV / V。按 **SET** 键保存参数。
7. **然后标定零点：**
保存上一个参数后，仪表显示下一个参数“零点标定时零点 mV 值”的参数符号 **cAO** (cAO)。按 **DISP** 键操作进入该参数，仪表显示当前实时测量的 mV 值（不断刷新）。
8. 清空秤台，待显示稳定后，按 **SET** 键保存零点 mV 值。
（显示不稳定时，MOT 指示灯会点亮；稳定后，指示灯熄灭）
- 然后设置增益对应的重量显示值：**
9. 保存上一个参数后，仪表显示参数“增益标定对应的重量显示值”的参数符号 **cAP** (cAP)。按 **DISP** 键操作进入该参数，将该值修改为所连接传感器的最大称重量程。按 **SET** 键保存参数。
10. 保存上一个参数后，仪表显示下一个参数“零点修正值”的参数符号 **inA** (inA)。按 **DISP** 键跳过参数“零点修正值” **inA** (inA) 和“满度修正值” **Fi** (Fi)。这两个修正参数在标定时暂时先不处理，只有当测量时发现实际偏差时，再做二次修正才用到。
无砝码标定后，检验无砝码标定效果，在秤台上加上已知重量 800kg，显示 800 kg，即可使用。如果显示 801 kg，计算 800/801=0.99875，可通过满度修正值 **BFi** (Fi) 设置 0.99875 调整即可。

6.3.2 标定注意事项

- ◆ **mV 数显示：**
在标定参数下，参数 **cAO** (cAO) 和 **cAP** (cAP) 时，仪表显示实时传感器测量到的 mV 数值。该值可用于检查传感器是否正常工作、检测传力机构的四角误差、检测传感器的线性度等：
- ◆ **检查传感器是否正常工作：**
当 mV 数随加载重量的变化时，说明传感器接线正确，传力机构工作正常；
当 mV 数为 oL (或 -oL) 时，表示 AD 测量溢出，说明此时传感器承受的压力过大 (或过小)，进行卸载重量 (或加载重量) 处理后，如果处理后仍为 oL (或 -oL)，可能是以下原因造成：
a) 传力机构故障，请检查排除
b) 传感器接线错误，请检查排除
c) 传感器已损坏，请更换传感器
- ◆ **检测传力机构四角误差：**
分别在秤台 (或秤斗) 的四角加载并记录对应 mV 数，如果存在明显的误差，请调整传力机构。

7. 功能及相应参数说明

7.1 显示设置

显示参数在第 2 组参数中设置。

7.1.1 显示和小数点位置

- ◆ **dS2** (dS2) —— 第二窗口显示内容选择

参数值	选项	参数值	选项
0	out 1	6	ALL (谷值)
1	out 2	7	P-u (峰值-谷值)
2	Av 1	8	Pu 15 (峰谷值 1 秒自动切换)
3	Av 2	9	tP (tP)
4	net (净值)	10	tv (tv)
5	PEAK (峰值)		

- ◆ **ind** (ind) —— 显示值的小数点位置选择

参数值	小数点位置	参数值	小数点位置
0	00000.	3	00.000
1	0000.0	4	0.0000
2	000.00		

7.1.2 零点跟踪和清零

- ◆ **零位跟踪：** 目的是为了克服传感器的零点漂移。
如果在大于或等于 1 秒内，测量值在零位跟踪值设定范围内，读数将被跟踪至零。
- ◆ **清零：** 在测量状态，测量值在清零范围内时，按上键 (或开入) 可使显示值清零。（如果需通过开入清零，需要将开量输入功能选择参数 **dLO** (diO) 参数设为 **Zor** (Zor)）
- ★ **变动检测：** 当测量值 1 秒内的变化量超过设置的变动检测阈值时，仪表认为力值在变化中，此时不进行清零、零位跟踪等操作。

- ◆ **trd** (tr-d) —— 零点跟踪范围 (单位：分度)，设置 0 时零点跟踪关闭。

- ◆ **trS** (trS) —— 当零点跟踪范围设置为正值时，以上参数用于零点跟踪功能。即在零点附近，总重量不超过零点跟踪范围 (trd)，零点跟踪时间 (trS) 稳定不变时，测量总值自动清零功能。

当零点跟踪范围设置为负数时，以上参数用于小信号切除功能。例：“trd” 设置为 -100，“trS” 设置为 1.0，则在 1.0 秒时间内，测量总值始终处于 -100~100 的范围内时，测量总值被切除为 0。

- ◆ **Zor** (Zor) —— 清零范围，(单位：百分比)，按仪表最大量程百分比设置。若测量值的绝对值在总清零范围内，则手动按上键 (或外部开入、通讯) 可使总重显示值清零。清零掉电不记忆。

测量值在总清零范围外，手动按上键 (或外部开入) 不能清零操作，显示 **“ALr2”** 提示无效
设置 0 时，清零无效。

设置为 99~1% 时，则清零范围实际为 -1* (-99~1%)，此时面板按键清零无效，仪表显示 **“ALr6”**，开入或通讯仍可清零并受清零范围限制。

- ◆ **not** (not) —— 变动检测阈值，(单位：分度) 1 秒钟内，测量值变化超过该参数，为测量变动中，此时不进行实现清零和零点跟踪功能。设置 0 时，不进行变动判定。

◆ **显示分度：** 显示分度的说明，详见【6. 标定校准】部分。

◆ **清零功能，**对总值和净值均有效。

◆ **零位跟踪功能，**对净值无效。

7.1.3 滤波、显示更新速率和仪表测量速度

- ◆ **FLt** (FLt) —— 数字滤波时间常数

力值测量装置受其本身固有频率影响和外界振动的传导会产生随机振动，从而使仪表的显示值不稳定。可视其振动的大小选择适当的数字滤波，使显示稳定。

振动小时选择较小的数字滤波值，振动大时选择较大的数字滤波值。

设定的数值越大，滤波作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。可选范围为 1~20，出厂设置为 1。

$$\text{滤波后显示值} = \text{本次测量值} \times \frac{1}{\text{滤波常数}} + \text{上次显示值} \times \left(1 - \frac{1}{\text{滤波常数}}\right)$$

- ◆ **Arm** (Arm) —— 滑动平均滤波系数

连续取 n 个采样值作为一个队列，队列长度 n 即为本参数设置的数值。

每次采样到一个新数据放入队尾，并替换掉原队列中队首的数据 (先进先出原则)，将队列中的全部数据的算术平均值作为滤波结果。

滑动滤波的优点是对于周期性干扰有良好的抑制作用，平滑度高。可选范围 1~10，出厂设置为 1。

- ◆ 仪表内部先进行滑动平均滤波 (Arm) 再进行数字滤波 (FLt)。

- ◆ **mot** (mot) —— 测量修正判断门限

- ◆ **mov** (mov) —— 测量修正数值

当 测量值 < mot 时，测量值 = 修正前测量值

当 测量值 ≥ mot 时，测量值 = 修正前测量值 + mov

- ◆ **SPS** (SPS) —— 测量速度选择

仪表 AD 的测量速度可选择：15、120、240、480、960、1920 次/秒

- ◆ **At** (At) —— 显示更新速率

表示仪表显示 1 秒更新的速度。可选 10、20，出厂设置为 10 (次/秒)。

- ◆ 仪表内部先进行滑动平均滤波 (ArmA)，克服周期性振动变化影响，再进行数字滤波 (FLt)，克服突变噪音影响。如果显示还不如愿，未达到稳定显示要求，可适度设置显示更新速率 (At)，显示更新变慢，再次平均值处理，可获得更好的稳定显示。

★ 对于峰值、谷值或峰-谷值及过程量显示无效。

★ 比较输出的控制周期仅受控于测量速度选择参数 (**SPS**)，与显示更新速率无关。

7.1.4 峰谷值

仪表有峰值、谷值和峰-谷值保持功能，相关参数如下：


- ◆ **mA** (mA)： 峰值阈值：显示值超过峰值阈值后，启动峰值检测

- ◆ **mAb** (mAb)： 峰值回差：显示值回落到峰值回差设置值后，结束本次峰值检测

- ◆ **mi** (mi)： 谷值阈值：显示值低于谷值阈值后，启动谷值检测

- ◆ **mib** (mib)： 谷值回差：显示值恢复到谷值回差设置值后，结束本次谷值检测

检测流程

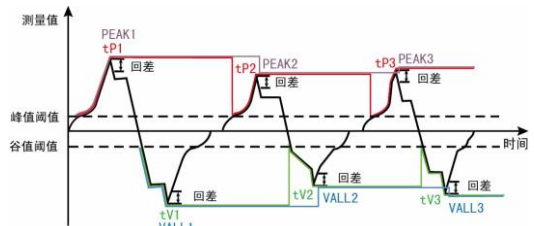

- 如上图所示，当测量值超过“峰值阈值”后，仪表开始检测峰值；当测量值回落幅度超过“峰值回差” (图中 B1=PEAK1-“峰值回差”) 后，仪表完成峰值检测。获取到峰值 PEAK1。
- 检测到峰值后，只有当测量值回落到小于“峰值阈值”、然后再次超过“峰值阈值”，才能重新启动峰值检测过程。

★ 上图中的 PEAKn、VALLn 为峰值、谷值

★ 上图中的 tPn、tVn 为峰值过程量、谷值过程量，具体详见图中的包络线。

★ 测量值不超过“峰值阈值”，不触发峰值检测。

★ 谷值检测与峰值检测类似，不再单独描述。

最大最小值检测：

1. 将“峰值阈值” (或“谷值阈值”) 设置为 -19999 (或 99999) 时，峰值 (或谷值) 实际是最大值 (或最小值)，一直保持增加 (或减小)。只有重置峰谷值或重新上电才能清除。

- ◆ **Poc** (Poc) —— 上电清零、清峰谷值功能选择，设置为 OFF 时仪表上电不自动清零、清峰谷值；设置为 ON 时当测量值在清零范围内，则仪表上电自动清零、清峰谷值。设置为 delay 时仪表上电后始终判断清零条件，此时 ZERO 灯闪烁，直到符合条件后自动清零、清峰谷值及过程量。

- ◆ **dLO** (diO) —— 开量输入功能选择

开量输入的功能支持自定义：

参数值	选项	说明
0	nonE (nonE)	不使用
1	ZEro (ZEro)	开入信号有效时清零、清峰谷值及过程量：在测量状态，测量值在清零范围内时，可使显示值和峰谷值及过程量清零
2	tARE (tARE)	去皮：在测量状态，随时可以使用去皮功能
3	ALrm (ALrm)	允许比较输出：启用此功能后，仪表只有当开量输入闭合有效时，执行正常比较输出功能。否则比较输出状态锁定为当前输出状态) ★ 比较输出被禁止时，单位指示灯闪烁进行提示
4	Hold (HOLD)	锁定显示：在测量状态，可使显示锁定。 ★ 锁定时原本应该点亮的指示灯调整为闪烁。
5	cLPu (cLPu)	开入信号有效时峰谷值清零：开关量有效，则可实现峰谷值及过程量清零功能
6	cLPun (cLPun)	开入信号撤销时峰谷值清零：开关量有效，则可实现峰谷值及过程量清零功能
7	ZEron (ZEron)	开入信号撤销时清零、清峰谷值及过程量：在测量状态，测量值在

		清零范围内时, 可使显示值和峰谷值及过程量清零
8	Ξ_{Eroc} (ZEroc)	开入信号闭合时始终清零、清峰谷值及过程量: 在测量状态, 测量值在清零范围内时, 可使显示值和峰谷值及过程量清零
9	Ξ_{Erod} (ZErod)	开入信号有效时准备, ZERO 灯闪烁, 当符合清零条件时清零、清峰谷值及过程量: 在测量状态, 测量值在清零范围内时, 可使显示值和峰谷值及过程量清零
10	Ξ_{EroE} (ZEroE)	开入信号撤销时准备, ZERO 灯闪烁, 当符合清零条件时清零、清峰谷值及过程量: 在测量状态, 测量值在清零范围内时, 可使显示值和峰谷值及过程量清零

清零与去皮

在测量状态下, 仪表支持按下键(或通过开入)去皮:

仪表支持按上键(或通过开入)总值(毛重)清零:

净值(净重)=总值(毛重)-皮重

清零与去皮的区别:

清零: 测力装置的零点发生改变时, 使用清零功能将显示清零。

显示值只有在清零范围参数设定的范围内, 才能使用清零功能。

清零掉电不保持。

去皮: 同时关心总重和净重时, 使用去皮功能。随时可以操作去皮功能, 不受范围限制。

去皮掉电不保持。

开关量输入的识别时间

开关量输入的有效识别时间:

信号由无效变为有效且维持有效状态至少 5ms 以上, 则识别为开关量输入有效。否则按无效处理。

7.2 比较输出

该功能为选配功能。仪表可根据选配清单配置比较输出的点数 0/2 点

比较输出的功能在第 1 组参数中设置(仅 $\alpha R1$ 参数在第 2 组参数中)。

有通讯功能的仪表, 当 ctd 参数(比较输出控制权选择)设置为 on 时, 比较输出状态与测量值无关。

比较输出是指测量值超过设定的范围时, 仪表的指示灯及输出的反应;

针对每个输出点均可独立设置比较方式、设定值、灵敏度、延时、偏差比较值、比较数据源 6 个参数。

◆ $ALS1$ - $ALS2$ (ALS1~ALS2) —— 比较数据源选择

参数值	选项	对应数据源
0	$Gross$ (GroSS)	总值 GROSS
1	nEt (nEt)	净值 NET
2	$PEAK$ (PEAK)	峰值 PEAK
3	$vALL$ (vALL)	谷值 VALL
4	$P-v$ (P-v)	峰-谷值 P-V
5	tP (tP)	峰值过程量 tP
6	tv (tv)	谷值过程量 tv
7	$diSP$ (diSP)	显示值 DISP

◆ $ALo1$ - $ALo2$ (ALo1~ALo2) —— 比较方式

参数值	选项	比较方式	输出条件
0	$-HH-$ (HH)	上限输出	比较数据源的值 > 比较设定值
1	$-LL-$ (LL)	下限输出	比较数据源的值 ≤ 比较设定值
2	$-AA-$ (AA)	偏差上限输出	(比较数据源的值-偏差比较值) > 比较设定值
3	$-bb-$ (BB)	偏差下限输出	(比较数据源的值-偏差比较值) ≤ 比较设定值
4	$HLPS$ (HLPS)	偏差绝对值上限输出	比较数据源的值-偏差比较值 > 比较设定值
5	$n-HL$ (n-HL)	偏差绝对值下限输出	比较数据源的值-偏差比较值 ≤ 比较设定值
6	$-EE-$ (EE)	待机上限输出	
7	$-FF-$ (FF)	待机下限输出	
8	$-QQ-$ (QQ)	待机偏差上限输出	
9	$-rr-$ (RR)	待机偏差下限输出	
10	$-oL-$ (oL)	输入断线或测量数据异常判断	符合“输入断线或测量数据溢出”条件时输出闭合; 否则输出断开
11	$oLer$ (oLer)	输入断线或测量数据异常判断	符合“断线、测量溢出、AD 异常”条件时输出断开; 否则输出闭合

注 1: 在选择 $-oL-$ 或 $oLer$ 报警方式时, 仪表会自动不显示不相关的参数;

注 2: 在选择 $oLer$ 报警方式时, 仪表会自动将 LnU 设置为 on 并不显示, 若再次将报警方式调整为其它方式, 则需要将参数 LnU 重新设置为 off

比较方式有上述 12 种, 分为基本 8 种和待机方式 4 种(偏差绝对值比较时, 灵敏度参数无效)

◆ 待机方式: 指仪表上电时比较数据源的值处于输出区间时不输出, 当比较数据源的值进入不输出区间后建立待机条件, 此后正常输出。

◆ $oUt1$ - $oUt2$ (oUt1~oUt2) —— 比较设定值

◆ $HYA1$ - $HYA2$ (HYA1~HYA2) —— 比较灵敏度

灵敏度为根据需要设定的输出恢复的外延区域, 可防止比较数据源的值在比较设定值附近波动时造成输出频繁 ON/OFF

◆ $dLY1$ - $dLY2$ (dLY1~dLY2) —— 比较延时(单位: 秒)

为防止由于短时信号波动造成的误输出, 引起输出误动作, 防止引起安全连锁。每个比较点的比较延时可设置 0~60 秒延迟触发。当比较输出产生后连续设定秒内信号均处于输出状态, 输出才动作。报警恢复不受此功能控制。

◆ $Av1$ - $Av2$ (Av1~Av2) —— 偏差比较值


◆ $inv1$ - $inv2$ (inv1~inv2) —— 报警输出反向选择, 设置为 ON 时, 报警输出反向; 设置为 OFF, 则无效。

◆ $\alpha R1$ (oA1) —— 比较输出密码选择(本参数在第 2 组参数中设置)


该参数决定上面描述的各个比较输出参数是否允许修改, 设置为 ON 时, 允许修改; 设置为 OFF 时, 不允许更改

比较参数(第 1 组参数)仅在 oA1 参数设为 on 时允许修改, 否则会提示 “ $\alpha R1$ ”, 放弃修改。


比较方式: 上限输出

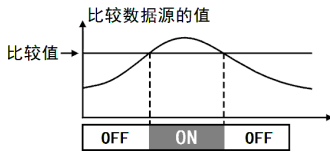


比较方式: 下限输出

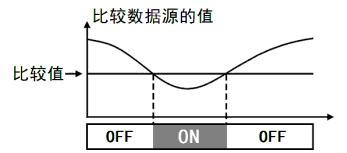


比较方式: 偏差上限输出

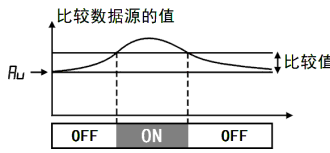


比较方式: 偏差下限输出

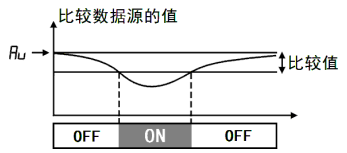

比较方式: 偏差绝对值上限输出

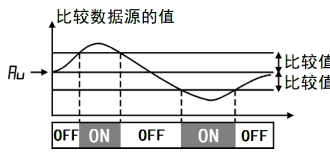


比较方式: 偏差绝对值下限输出

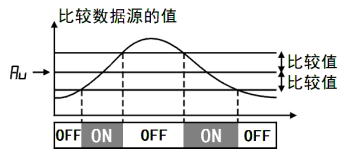


待机方式

以待机下限输出为例:

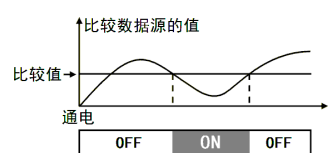

比较方式: 比较灵敏度

以上限输出为例:

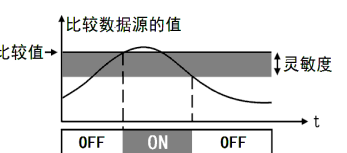

通过开关量输入控制比较输出

开关量输入可以设置为“允许比较输出”功能

开入闭合, 判断比较输出状态,

开入断开, 判断比较输出状态锁定不变, 待开入再次闭合, 判断比较输出状态锁定解除, 再次判断比较输出状态。(详见【6.1.4 仪表工作方式】中的开关量输入功能选择的内容)

7.3 变送输出

该功能为选配功能。变送输出参数在第 3 组参数中设置。

模拟量输出功能的输出形式, 首先取决于订货型号(详见【错误!未找到引用源。】-选配规格-模拟量输出部分), 在订货规格的基础上, 还受到下面所述的 Rot 参数的控制。

有通讯功能的仪表, 当 ctR (变送输出控制权选择)参数选择为 on 时, 仪表不进行变送输出处理。

◆ RoS (AoS) —— 变送输出数据源选择

0: $Gross$ (GroSS): 总值 GROSS
1: nEt (nEt): 净值 NET
2: $PEAK$ (PEAK): 峰值 PEAK
3: $vALL$ (vALL): 谷值 VALL
4: $P-v$ (P-v): 峰-谷值 P-V
5: tP (tP): 峰值过程量 tP
6: tv (tv): 谷值过程量 tv
7: $diSP$ (diSP): 显示值 DISP

◆ Rot (AoT) —— 变送输出信号类型选择

0: $4-20mA$ 输出为(4~20)mA
1: $0-10V$ 输出为(0~10)V
2: $0-20mA$ 输出为(0~20)mA
3: $1-5V$ 输出为(1~5)V
4: $0-5V$ 输出为(0~5)V
5: $Pn-u$ (Pn-u): 输出为(±5)V 或(±10)V

◆ AtH , AtL (AtH, AtL) —— 变送输出上下限设定值。H 为上限、L 为下限

◆ 变送输出信号出厂需指定

举例: 变送输出, 总重量 0~10000kg. 对应 4~20mA, 或对应 0~5V

参数	名称	4~20mA 设置	0~5V 设置
$30RoS$	变送输出数据源选择	$Gross$: 总值	$Gross$: 总值
$31Rot$	变送输出类型选择	$4-20mA$	$0-5V$
$32AtH$	变送输出上限	10000	10000
$33AtL$	变送输出下限	0	0

7.4 通讯接口

该功能为选配功能。通讯参数在第 4 组参数中设置。

◆ Add (Add) —— 仪表通讯地址, 设置范围 1~255, 出厂默认值为 1

◆ bAu (bAu) —— 通讯速率选择, 设置范围 0~6, 依次表示 2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 115.2(Kbps)

◆ oES (oES) —— 校验方式选择(仅当 Modbus 协议时有效)

当通讯协议选择为 Modbus 协议时, 本参数才显示

0: n 无校验 (None) 1: odd 奇校验 (Odd) 2: $Even$ 偶校验 (Even)

◆ ctd (ctd) —— 比较输出控制权选择

选择为 oFF 时, 仪表按比较输出功能控制。

选择为 on 时, 控制权转移到计算机, 比较输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

◆ ctR (ctA) —— 变送输出控制权选择

选择为 oFF 时, 仪表按变送输出功能输出。

选择为 on 时, 控制权转移到计算机, 变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。

- ◆ **Pro** (Pro) —— 通讯协议选择
0: **tCASC** (TC ASCII 协议) 1: **nod** (Modbus-RTU 协议)
- ◆ **dLY** (DLY) —— 仪表向主机发送应答前的延迟, 单位为 us。此仪表的应答速度比较快, 在主机为单片机等情况下, 主机可能来不及接收应答, 从而造成错误。设置为-1 且 MODBUS 通讯协议时, 仪表会完全按照 MODBUS 国标来处理响应速度; 设置为-2 时, 仅用作 RS232 通讯口且要求高效通讯的情况。主动发送模式下此参数不可见。
- ◆ **Sto** (Sto) —— 停止位选择
- ◆ **Act** (Act) —— 主动发送选择

参数值	选项	说明	参数值	选项	说明
0	nonE	标准通讯模式: 从机模式	5	P-u	主动发送: 峰-谷值 P-V
1	GROSS	主动发送: 总值 GROSS	6	tP	主动发送: 峰值过程量 tP
2	nEt	主动发送: 净值 NET	7	tu	主动发送: 谷值过程量 tv
3	PEAK	主动发送: 峰值 PEAK	7	tu	主动发送: 谷值过程量 tv
4	VALL	主动发送: 谷值 VALL	8	dISP	主动发送: 显示值 DISP

标准通讯模式为从机模式, 仪表接收到发自上位机的通讯指令并作出响应, 每接收到一条指令对应返回相应数据给上位机。

如需要由仪表自主的、一直不断的连续主动发送数据给上位机(不再响应接收指令), 可将 **Act**(Act) 参数设为 1~8, 对应主动发送不同的数据。

◆ 仪表在设为主动发送后, 不再响应接收指令。如需响应上位机发送的接收指令, 需要先按键操作将 **Act** (Act) 参数设为 **nonE** (nonE)。主动发送的波特率不能低于 9600bps, 否则提示 Err

◆ 主动发送数据的周期与仪表测量周期一致, Modbus 协议不支持主动发送模式, 只支持从机模式。

◆ 主动发送的数据格式与从机模式情况下响应的数据格式相同。

本仪表常用的通讯指令如下, 其它的命令及协议说明可见《力值产品通讯协议说明》。

TC ASCII 协议:

功能	命令
读取总值 GROSS	#AACC┘
读取净值 NET	#AA01CC┘
读取峰值 PEAK	#AA02CC┘
读取谷值 VALL	#AA03CC┘
读取峰-谷值 P-V	#AA04CC┘
读峰值过程量 tP	#AA05CC┘
读谷值过程量 tv	#AA06CC┘
读取显示值	#AA07CC┘
测量值清零	%AA@@@2302+000000CC┘
峰谷值及过程量清零	%AA@@@2304+000000CC┘

MODBUS-RTU 协议:

功能	命令类型	功能码 (16 进制)	起始地址 (16 进制)
读取总值 GROSS	读输入寄存器	04H (或 03H)	0000H
读取净值 NET			0002H
读取峰值 PEAK			0004H
读取谷值 VALL			0006H
读取峰-谷值 P-V			0008H
读峰值过程量 tP			000AH
读谷值过程量 tv			000CH
读取显示值			000EH
测量值清零	写多个保持寄存器	10H	4604
峰谷值及过程量清零			4608

★ Modbus 通讯的数据格式为 32 位浮点数 (IEEE-754)。


7.5 折线修正

折线修正参数在第 5 组参数中设置。

当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性, 并且在订货时不能确定其数据, 需要在标定时进行修正, 可利用仪表的折线运算功能。

单调上升是指在输入信号全范围内, 输入信号增加, 显示数据也增加。不会出现输入信号增加, 显示数据反而下降的情况。

- ◆ **FnU** (FnU) —— 折线段数选择, 决定下面的折线修正开放多少组参数供用户设置, 出厂默认值为 0, 表示关闭折线修正功能。
- ◆ **FmV** (FmV) —— 折线物理量选择, 设置为 ON 时表示是针对输入 mv 与显示值的非线性修正, 出厂默认值为 OFF
- ◆ **F1~F10** (F1-F10) —— 测量值 01~10
- ◆ **S1~S10** (F1-F10) —— 标准值 01~10

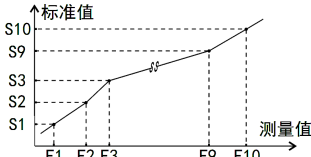

小于测量值 1 (F1) 的测量值, 模块按后一段的数据向下递推
大于测量值 10 (F10) 的测量值, 模块按前一段的数据向上递推

折线修正

设置方法

- 折线运算需要在量纲转换和调校后进行。
- 先将需要进行折线修正的通道的折线段数选择参数设为 0, 关闭折线运算功能。
- 仪表接入输入信号后, 从小到大增加输入信号, 在此过程中记录下各折线点的测量值和标准值。
- 将折线段数选择参数设为需要的实际修正段数, 并设置各折线点的测量值和标准值。
- 折线段数选择参数需设为大于等于 3, 否则折线修正点数过少, 算法不生效。

7.6 智能模块、参数备份和恢复

AcP、tEd、参数备份和恢复功能在第 7 组参数中设置。

智能接口——仪表可通过上电或参数 **AcP** 来自动读取智能传感器标定相关参数, 此功能常用于批量标定仪表时使用。

★在选配 TS 功能时, 仪表仅带智能模块接口, 不包含智能传感器。

★智能传感器在用于标定仪表前需通过上位机软件或仪表写入标定相关参数。

◆ **AcP** (AcP) ——在智能模块上读取 (cLoAd) 或存入 (cSAuE) 自动标定参数。

◆ **tEd** (tEd) ——选择智能模块通讯模式, 设置为 ON 时启动 TEDS 模式, 设置为 OFF 时为天辰模式, 出厂设置为 OFF

- 在 TEDS 状态下, 上电后仪表读取智能模块后显示 3 秒的 “OK-AC”, 否则显示 1 秒故障代码。
 - 支持 TEDS 1.00 规范, 不支持早起规范
 - 支持 TEDS ID=33 桥式传感器模板。不支持 ID=40, 41, 42 传感器标定模板
 - 如果传感器内没有自定义参数, 则读取到的传感器最大量程按照仪表当前设置的小数点位置显示。更改小数点位置后重新上电有效。
- 参数备份和恢复功能在第 7 组参数中设置。
- ◆ 参数备份方法:
- 通过密码 2027 进入第 7 组参数 (用户参数)。
 - 按键操作进入用户备份参数 **SAU** (SAV) 中, 将其修改为 on, 并按 **SET** 键确认。
 - 确认后, 仪表显示 “----” 并开始备份参数, 直至备份完成, 显示 “ok” (ok), 并自动退出备份。
 - 在备份过程中, 请勿触碰按键或断电。
- ◆ 参数恢复方法和恢复出厂参数的步骤与上述参数备份方法一样, 分别进入 **LoA** (LoA) 和 **dEF** (dEF) 参数中操作即可。

7.7 断线识别

- ◆ **burn** (burn) —— 传感器断线识别, 可选择普通传感器自动判断 (FrEE) 或固定传感器判断阻值, 即当测量输入的阻抗超过设定电阻后, 认为传感器输入断线。
- ◆ **burnc** (burnc) —— 用于查看当前连接传感器阻抗对应的电流检测码值。

7.8 仪表显示内容说明

- ◆ 仪表在正常测量时, 显示数值。
- ◆ 测量值数据异常时的显示:
- 输入信号超限造成仪表内 A/D 转换溢出: 采样正 (负) 溢出时, 测量数据显示 **oL** (**-oL**)。
- 仪表显示超出最大量程参数 **Fr** (Fr) 的设定值的 1.05 倍: 显示 **oL**。
- ◆ 输入断线时的显示:
- 当信号+或信号-断线时, 测量数据显示 **oL**。
- 当激励+或激励-断线时, 测量数据显示 **oL-EoL/-oL**。
- ◆ 设置状态下的错误提示, 此类错误信息在重新标定会消除:
- “**Err**”: 表示标定参数超出设定范围或增益过低。
- ◆ 测量状态下的错误提示, 此类错误信息在重新标定会消除:
- “**Err2**”: 表示增增益标定时的增益 mV 值 CAF ≤ 零点标定时的零点 mV 值 CA0
- ◆ 测量状态下的警告提示, 此类警告信息延时 3 秒或按任意键后可消除:
- “**ALr1**”: 清零操作时, 当前重量显示不稳定, 提示 ALr1 不执行清零操作, 测量值稳定后自动消除。
 - “**ALr2**”: 清零操作时, 当前重量超过清零范围参数设定值, 提示 ALr2 不执行清零操作。
 - “**ALr3**”: 仪表最大量程 Fr 设置不合适, (Fr / Fd) < 100 或 (Fr / Fd) > 200000。
 - “**ALr4**”: 系统增益过低, 导致显示值不稳定或出现明显误差, 此警告信息在重新标定会消除。
- 导致 ALr4 警告的原因通常包括:
- 传感器灵敏度过低, 或 Fr 与传感器额定载荷的比例过低, 导致传感器输出 mV 值过小。
- “**ALr5**”: “50FNUM”参数不为 0, 但不符合折线修正的条件 (有效修正点小于 3 个或不符合递增规律) 时提示 ALr5。
 - “**ALr6**”: “03Zero”参数设置为负数时, 使用面板按键清零时提示 ALr6。

8. 常见问题及接地处理

- 现象: 仪表在标定状态下显示 mV 值时显示溢出 oL、或频繁跳字、或显示值不变。
解决方案: 检查传感器连接是否正确
- 现象: 仪表显示出现频繁重启。
解决方案: 1. 误将传感器激励 (EXC+和 EXC-) 短路, (短路时间太长时可能导致仪表永久性损坏)
2. 激励输出电源 (EXC+和 EXC-) 所加负载过大, 请降低负载
3. 激励输出损坏, 可测试激励输出管脚, 有异常时请返回厂家维修。

9. 规格

基本规格

项目	规格
电源电压	V0 100~240 V AC 50/60 Hz
	V1 10~24V AC 50/60 Hz; 10~24V DC
消耗功率	V0 10W 以下
	V1 AC: 6 VA 以下; DC: 5W 以下
允许电压变动范围	
绝缘电阻	
绝缘强度	
抗干扰	IEC61000-4-2 (静电放电), III 级
	IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), III 级
	IEC61000-4-5 (浪涌), III 级
防护等级	
运行环境	环境温度 -30~60℃ (保存: -25~65℃)
	环境湿度 35~85 %R+H, 无凝露
	安装位置 室内, 高度 < 2000m

输入规格

项目		规格
传感器电源	P1	DC 10V±2%，200mA（MAX） 注：本仪表推荐使用 P2。
	P2	DC 5V±2%，100mA（MAX）
适用的传感器内阻		≤1500Ω
输入阻抗		>10MΩ
零点调整范围		-10~12mV
增益输入范围		1~12 mV
转换方式		Sigma—Delta
测控速度		15、120 次/秒、240、480、960、1920 次/秒
非线性		±0.05%F•S（测控 15bps） （测控速度越高，则非线性越差）
增益漂移		< 10 ppm / ℃ （连接传感器时须使用配套端子接插件，否则会恶化温漂特性）
显示范围		-19999~99999，小数点位置可设
显示分辨率		1 / 100000
输入信号		比例测量，配接 4 线制应变传感器
接点输入		1 点外部开关量输入，可用于清零、去皮、允许比较输出等

注：仪表适用的传感器内阻范围：

输出规格

项目	规格
比较输出	2 点 OC 门输出, 100mA（MAX）

选配规格

项目		规格
模拟量输出	M1F	电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA
	M2F	电压输出(1~5)V、(0~5)V
	M3F	电压输出(0~10)V
	M4F	电压输出±5V
	M5F	电压输出±10V
通讯接口	R1	RS232 接口, Modbus-RTU 和 TC ASCII 协议
	R2	RS485 接口, Modbus-RTU 和 TC ASCII 协议
智能模块	TS	智能模块

★ 通讯、变送和智能模块智能三选二。

10. 联系我们



加鹏友圈，请扫一扫

苏州迅鹏仪器仪表有限公司

电话：0512-68381801 68381802

传真：0512-68381803 68381939

网站：www.surpon.com

（随时更正，查阅时请以最新版本为准）